

ВНИИТ  нефть

Методика
**наземного
контроля
элеваторов
и штропов**

ПД 39·12·960·83

Куйбышев • 1984

МИНИСТЕРСТВО НЕФТНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Всесоюзный научно-исследовательский институт
разработки и эксплуатации нефтегоризонтальных трудов
(ВНИИГиНефть)

МЕТОДИКА НЕРАЗГУППИМОГО КОНТРОЛЯ
ЭЛЕВАТОРОВ И ШПРОГОВ

РД 39-12-960-83

Куликовцев 1984

РУКОВОДЯЩИЙ ДОКУМЕНТ

Разработана Государственным научно-исследовательским институтом
нефтегазотехники и эксплуатации нефтехимических труб.
и эксплуатации нефтехимических труб.

Составители: С.Д.Дордигин, Н.Ф.Мелешин, С.М.Панова.

Согласовано:
с начальником генерального механика Миннефтепрома
и.и. (подпись)
с начальником технического управления Миннефтепрома
к.и. (подпись).

Технический советник заместителем министра нефтяной промышленности
Леонид Б.И. Дурбеков (подпись)

МЕТОДИКА НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ ЭЛЕВАТОРОВ И ШТРОПОВ

РД 39-12-960-83

Чтвртє вперше

Принятоым Министерства нефти промышленности № 720 от
26.12.1983 г. срок введения установлен с 01.03.1984 г.

В настоящей методике излагается порядок неразрушающего конт-
роля элеваторов и штровов с применением визуального, магнитного
и акустического методов контроля в процессе их эксплуатации и при
ремонте элеваторов.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Согласно инструкции по проведению дефектоскопии сырье-
го, нефтепромыслового оборудования и инструмента на предприятиях
и в объединениях Министерства нефти промышленности, утвержден-
ной МНП в 1977 г., элеваторы и штровы должны подвергаться нераз-
рушенному контролю (НК) в процессе их эксплуатации. Зоны влевато-
ров и штровов, подвергаемые НК, перечислены в табл. 1 и 2.

Таблица 1

Неразрушающий контроль элеваторов

Зоны контроля	Метод НК
Торцевая поверхность под замок или муфту	Визуальный, измерение линей- ных размеров
Цилиндрическая часть	Магнитопорошковый, УЭК
Корпус	УЭК
Зона посадки штровов в проушинах	Визуальный, измерение линейных размеров, магнитопорошковый

Исследовательский научно-исследовательский институт разработки
и эксплуатации нефтепромысловых труб, 1984.

Таблица 2

Неразрушающий контроль штропов

Зоны контроля	Метод НК
Зона сварного шва	УЭК
Зона посадки на крюк	Магнитодорожный, УЭК
Зона посадки на злеватор	Магнитодорожковый, УЭК

1.2. По штотажной методике НК злеваторов и штропов должен выполняться на базах производственного обслуживания, непосредственно при сутропе, а также погромном и капитальном ремонте скважин.

1.3. При НК злеваторов и штропов по настоящей методике выполняется поверхность и подповерхностные дефекты типа трещин, раковин и другие нарушения однородности металла.

1.4. НК злеваторов и штропов должен производиться по пакету графику не реже одного раза в год.

После проведения работ, связанных с применением пакетной нагрузки, таких, как длительное расположение инструмента, подъем с обильными затяжками и т.д., необходимо проверки инвентарной НК.

2. АППАРАТУРА И ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

2.1. Для проведения визуального контроля применяются оптические приборы с увеличением до 10 (например, лупа МП, ЛАЗ, ЛАН4, ЛШ474 и др.).

2.2. Для контроля линейных размеров применяются:

- линейка измерительная металлическая 0 - 500 мм (ГОСТ 427-75);

- штангенциркуль Ш-П-320 (ГОСТ 166-80).

2.3. Для проверки НК магнитным (магнитодорожковым) методом применят дефектоскопы ПД-70, МД-50П или аналогичные им.

2.4. Для проверки НК акустическим (ультразвуковым) методом применят дефектоскопы ультразвуковые типа ДУИ-66, ДУК-66М, УД-100, УД-10У или аналогичные им.

2.5. Эксплуатация аппаратуры производится в соответствии с техническими описаниями и инструкциями по эксплуатации.

2.6. Для НК злеваторов ультразвуковым методом применяют прямой преобразователь с рабочей частотой 1,8 - 2,5 МГц, или НК встроевой - наклонный преобразователь с углом призмы 40 - 50° и рабочей частотой 1,8 - 2,5 МГц.

2.7. Для обработки НК ультразвуковым методом необходимо изготовить стандартные образцы злеваторов и штропов.

2.8. Стандартный образец для контроля злеваторов (рис. 1) представляет собой цилиндр диаметром 40 мм и длиной 200 мм из отливки 40Х, на которой нанесены три контролируемых дефекта: два из них - раскос прямогубчатого профиля глубиной 4 мм, омкнутые по окружности на 180° и расположенные на расстояниях 50 и 100 мм от торца; третий дефект представляет собой плавкодонное оверделение диаметром 4 мм и глубиной 30 мм, нанесенное с противоположной стороны образца в зоне между первым и вторым дефектами (см. рис. 1).

2.9. Стандартный образец для контроля штропа (рис. 2) длинной 200 мм изготавливается из материала штропа (67...35) или лигатурой из струны спаянного штропа. Образец имеет две контрольных дефекта (плюскодонные сверления) диаметром 4 мм и глубиной 40 мм, нанесенные с торцевой поверхностью обратно, как показано на рис. 2.

2.10. Контрольные дефекты на образцах наносят следующими образом: риски прямогубчатого сечения - дисковой фрезой толщиной 1,0 - 1,5 мм и диаметром 60 мм; плавкодонные оверделения - прямогубчатой фрезой диаметром 4 мм или оверлом диаметром 3,8 мм, а затем разверткой диаметром 4 мм.

3. ПОДГОТОВКА К КОНТРОЛЮ

3.1. Работы по НК злеваторов и штропов выполняют лаборатории ЦНИИ другие службы неразрушающего контроля предприятия.

3.2. НК проводят сплошным облучением персонала, имеющего установленного образца.

3.3. НК злеваторов и штропов проводится перед входом их в эксплуатацию (входной контроль), а также в соответствии с требованиями п. 1.4 настоящей методики.

Кроме этого, необходимо проводить НК злеваторов перед их ремонтами с целью выявления возможных дефектов.

3.4. Злеваторы и штропы представляют на НК в комплекте с листами.

Они должны быть очищены от грязи, масел, ржавчины. Особенно

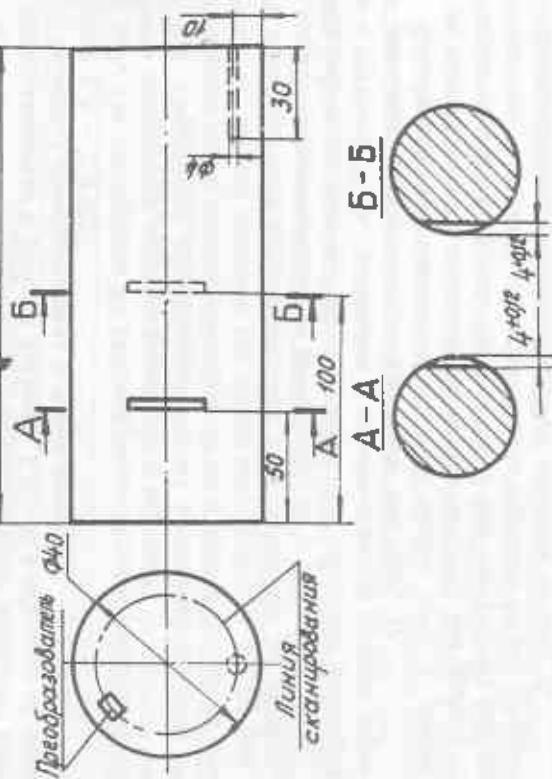


Рис. 1. Стандартный образец для настройки ультразвукового прибора при НК электротрансформаторов

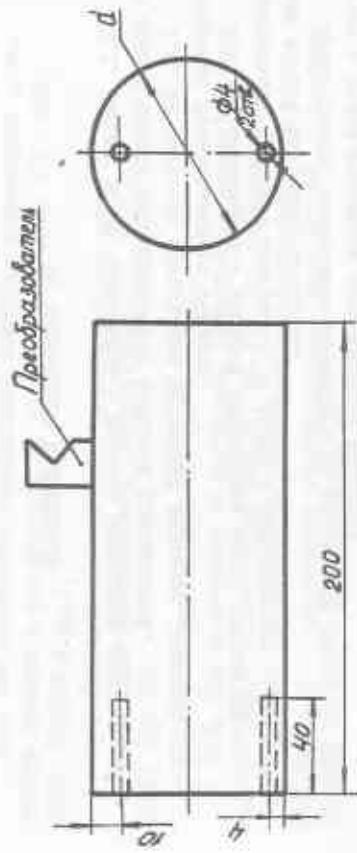


Рис. 2. Стандартный образец для настройки ультразвукового прибора при НК шарниров:
d - диаметр шарнира.

тщательно должны быть отчищены зоны, подвергаемые НК, Шероховатость поверхности, подвергаемых контролю, должна быть не больше $R_z = 40$ мкм.

3.5. На месте проведения НК должны иметься:

- подводка от сети переменного тока напряжением 127/220 В.
- подача напряжения не должна превышать $\pm 5\%$. В случае, если колебание напряжения выше, применять стабилизатор;
- подводка пита "Земли";
- оборудование сливок и воды для промывки;
- обогревочный материал;
- набор средств для эпизуального контроля и измерения длины-шага разверток;
- аппаратура с комплектом приспособлений;
- магнитные ступеники или компоненты, необходимые для ее применения;
- компоненты, необходимые для приготовления контактной среды;
- набор средств для разметки и маркировки.

Подготовка к магнитопоршневому контролю

3.6. Для НК электротрансформаторов и шарниров магнитопоршневым методом рекомендуется пересохший магнитный лефектоискол ПШ-70 или переделанный магнитный лефектоискол МШ-50И.

3.7. Нанесение пленки в зонах контроля электротрансформаторов и шарниров производится с помощью накаленного П-образного электромагнита, входящего в комплект магнитного лефектоискала.

3.8. Проверку технологического состояния лефектоискала ПШ-70 проводят по контрольному образцу, приведенному к лефектоискулу, в соответствии с техническим описанием.

3.9. Нанесение магнитного порошка производится другим способом: сухим и мокрым. В первом случае для обнаружения дефектов применяют сухой магнитный порошок, во втором — магнитную спиральную (известь магнитного порошка в дисперсионной среде).

Для измерения используется черный магнитный порошок (ГУ 6-14-1009-79), выпускаемый Компартом алюминокрасочным заводом, черный ФВ-1 или краска КР-1 водные пасты (ГУ 6-09-48-23-80), выпускаются опытным производством ВНИрективаэлектрона.

3.10. При магнитопоршневом контроле применяется следующие стандартные образцы:

Водная супсемина

Черный магнитный порошок, г 20-30
Хромпик калиевый, г 4±1
Сода кальцинированная, г 10±1
Эмульгатор ОД-7 или ОД-10, г 5±1
Воды, мл До 1000

Водная супсемина

Магнитная паста ЧВ-1 или КВ-1, г 50±5
Воды, мл До 1000

3.12. Магнитную супсемину необходимо сократить в частоте, не допуская загрязнения ее шламом, песком, влагой и отработанных материалов и пр.

Подготовка к контролю ультразвуковым методом

3.13. Рабочая частота при ультразвуковом методе НК выбирается исходя из широхватности контролируемой поверхности электродов и штолов; при $f_2 = 40$ МГц она должна составлять 1,8 - 2,5 МГц.

3.14. В качестве контактной среды можно использовать смесь или технической вазелина с добавлением машинного масла, которое наносят на поверхность анода (поверхность контролируемого объекта, через которую в него вводится упругое колебание).

3.15. При автоматического сигнализатора дефектов (АСД) установляют при подложении прямого преобразователя на зондаторе в соответствии с рис. 3, а и 4, в таким образом, чтобы ее начало одно рядом с зондирующим импульсом, а конец рядом с донным импульсом от торца зондатора, подвергаемого НК. Желательно и донный импульс должны быть вне зоны действия АСД.

3.16. При настройке на заданную чувствительность для НК зондаторов на поверхности яицлов стандартного образца (см. рис. 1) в зоне без контрольного дефекта устанавливают прямой ультразвуковой преобразователь с рабочей частотой 1,8 - 2,5 МГц и добиваются установки цепного сигнала на уровне электроннолучевой трубки (ЭЛТ) дефектоскопа. Данный сигнал может оказаться в зоне действия АСД при настройке на контроль зондаторов большей грузоподъемности, высота которых больше 200 мм.

3.17. Направление сигналов на экран ЭЛТ дефектоскопа, возникающее

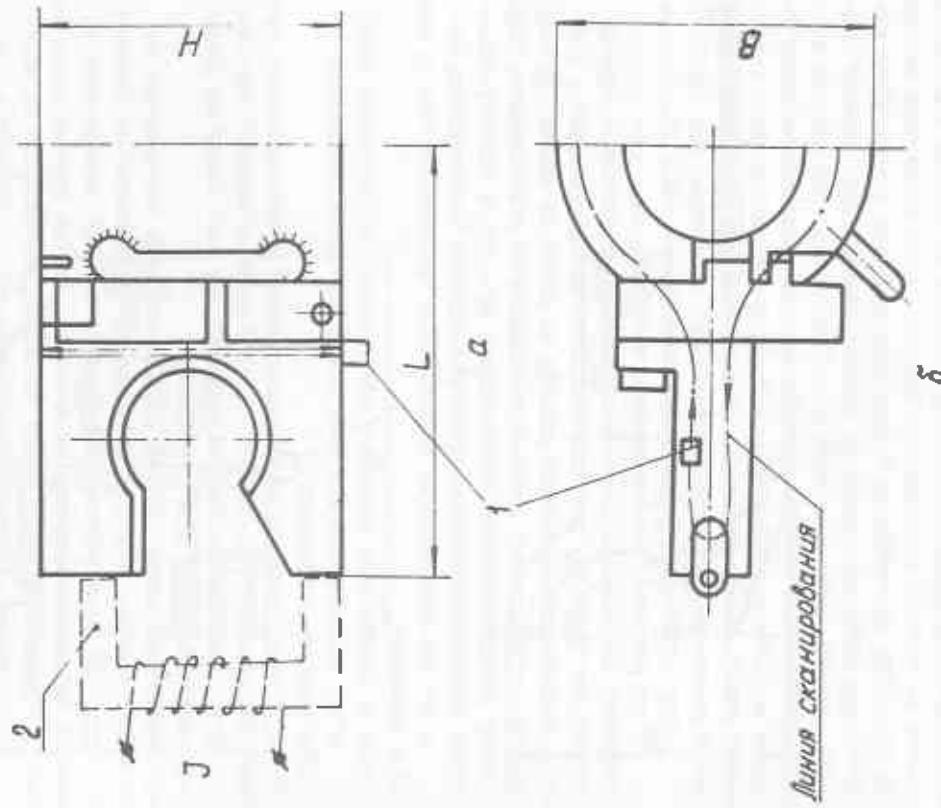


Рис. 3. Схема компонент электростимулированного магнитогидродинамического (а)
и ультразвукового (б) методов:

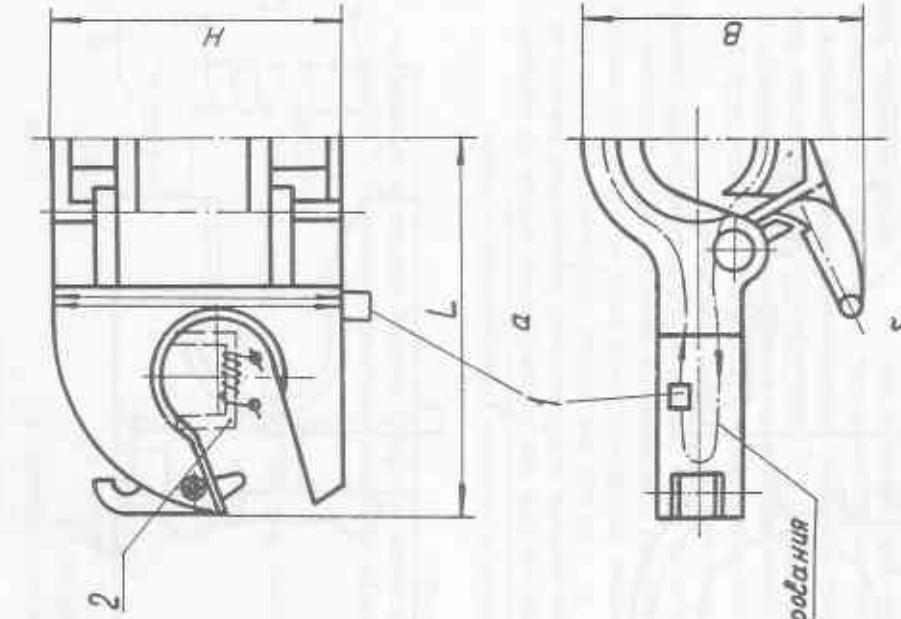


Рис. 4. Схема контроля изогнутого магнитострикционным (а)
и ультразвуковым (б) методами:
1 - преобразователь УЗК; 2 - Г-образный электромагнит

дце между наклоном и донным сканером, усилив и помехи ручки "Отсечка шумов".

3.17. Затем, перемещая преобразователь по окружности (см. рис. 1), добиваются того, чтобы амплитуда эхо-сигнала от контролируемых дефектов составляет не менее 2/3 высоты рабочей части экрана ЭЛТ. При этом измеряют чувствительность дефектоскопа во времени в соответствии с изогнутой линией по эксплуатации на приемлемый дефектоскоп таким образом, чтобы амплитуды эхо-сигналов от контролируемых дефектов были одинаковы.

3.18. Настройивают чувствительность АСД так, чтобы он срабатывал при значении эхо-сигнала от контрольного дефекта, приведенном в п. 3.17. Таким образом устанавливается чувствительность оценки при контроле изогнуторов.

3.19. Проводят два-три раза повторный поиск контрольных дефектов на стандартном образце и при надежном их выявлении переносят к контролю.

3.20. При инструкции на заданную чувствительность для ИК-стрипов на поверхности волны стандартного образца устанавливают изогнутый преобразователь с углом падения 40° – 50° в рабочей частоте 1,8 – 2,5 МГц так, чтобы он не попадал на искусственные дефекты, и добиваются устойчивого сигнала от горла на экране ЭЛТ дефектоскопа (см. рис. 2), для чего притирают преобразователь к контролируемой поверхности, т.е. по окружности стандартного образца.

3.21. Механические сигналы убирают в соответствии с п. 3.16.

3.22. Затем, перемещая по окружности, передвигают преобразователь в плоскость контрольных дефектов II, передвигая его вдоль образца, находят такое положение преобразователя, при котором эхо-сигнал от первого контрольного дефекта имеет максимальную амплитуду. Продолжая перемещать преобразователь вдоль стандартного образца, находят такое положение преобразователя, при котором на экране ЭЛТ виден эхо-сигнал от второго контрольного дефекта, причем амплитуда эхо-сигнала должна быть сравнима с амплитудой эхо-сигнала от первого контрольного дефекта. Этого добиваются за счет настройивания чувствительности дефектоскопа во временах в соответствии с изогнутой линией эксплуатации (см. рис. 2).

3.23. Подготавливают чувствительность дефектоскопа так, чтобы амплитуды эхо-сигналов от первого и второго дефектов составляли 2/3 высоты рабочей части экрана ЭЛТ.

3.24. Зону автоматического огивания затора дефектоскопа (АСД) устанавливают таким образом, чтобы ее начало совпадало с эхо-сигна-

для поиска низких дефектов применяется глубоким параллаксом, местным панцирном, наложением в изотропные зоны границ раздела двух структур, отложившихся магнитными лучами свободными.

Последуя в омываемых очистках рекомендуется первоначально проверять, удалять ток немагнитными.

4.17. После окончания контроля исследование зоны заземлителя и штробов размагничивают дефектоскопом ПД-70 или МД-50П в автоматическом или ручном режиме.

ИК заземлителей в штробах ультразвуковым методом

4.18. Выявление дефектоскопа и установка режима его работы производится в соответствии с инструкцией по его эксплуатации и пп. 3.12 - 3.26 настоящей методики.

4.19. С помощью переключателя "Ольденбеке" подыщают чувствительность дефектоскопа на 3 - 5 дБ по сравнению с чувствительностью приемника и делают помехи дефектов.

4.20. Через каждые 1 - 2 ч работы проверяют настройку аппарата на стандартных образцах, при необходимости промывают ее подструбиной.

4.21. При контроле заземлителей производится как с верхней, так и с нижней торцевой поверхности. Поиск дефектов осуществляется по линиям сканирования, показанным на рис. 3, 4.

4.22. При контроле штроб в зонах сварного шва и переходов преобразователь устанавливается на расстоянии до 150 мм от сварного шва или от низа перегиба (см. рис. 5).

4.23. Поиск дефектов осуществляется путем преобразования по ортогональности по линии сканирования, показанным на рис. 5.

4.24. Шаг сканирования должен быть не более 1/2 ширины преобразователя. Зона сканирования преобразователя берется в соответствии с настройкой по стандартному образцу (см. п. 3.26).

4.25. Сканируя заземлитель или штроп в соответствии с пп. 4.21 - 4.24, следует за срабатыванием АСЛ дефектоскопа.

4.26. При срабатывании АСЛ дефектоскоп из режима поисковой чувствительности переводят на режим чувствительности обвязки (пп. 3.19, 3.25) и определяют:

- местонахождение дефекта;
- максимальную амплитуду эхо-сигнала;
- длину пути, проходимого преобразователем при выключенном АСЛ (установку противоположность дефекта).

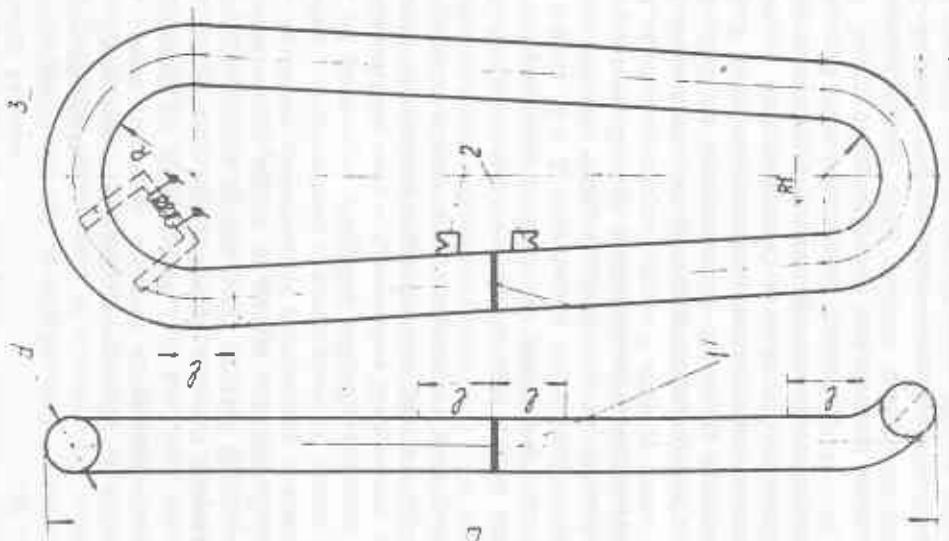


Рис. 5. Схема заземлителя штробы с изотропной границей раздела:
1 - горизонтальный участок; 2 - участок с изотропной границей раздела;
3 - изотропный участок; 4 - участок с изотропной границей раздела
 R - радиус кривизны изогнутой части $L = 150$ мм

4.27. При контроле звуковых изображений необходимо отключать на экране звукоскопов линии эхо-сигнала от технологических отверстий и проходов, в таких линиях сигналы, определяемые конфигурацией, сигнализируют зеркальное изображение ЗИ.

4.28. Все эхо-сигналы, не связанные с ложными, следуют снять с экрана ЭЛТ. Все эхо-сигналы, связанные с ложными, следуют снять с экрана ЭЛТ.

4.29. Оценка характера дефектов производится по некоторым косвенным признакам:

- от трещин интенсивное отражение наблюдается при направленном прозвучивании, параллельном плоскости дефекта (при этом на экране ЭЛТ виден четкий импульс);
- от дефекта круглой формы наблюдается интенсивное отражение при различных направлениях прозвучивания (при этом на экране ЭЛТ импульс более размытый);
- от извентильных по размерам дефектов круглой формы, а также от плоских дефектов при подаче на них ультразвуковых волн на экрано ЭЛТ-сигнал имеет параболическое переднего фронта.

4.30. По результатам последования дефекта определяют пригодность звукового или комплексного изображения эксплуатации.

4.31. Заводской отбор показывает, если условия прочности дефекта приемают 10 мк, за условную прочность дефекта принимают длину пути, при прохождении которого образовано изображение акцентным.

4.32. Штрафы бракуются, если обнаружен дефект, условная прочность которого превышает 10 мк.

5. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНТРОЛЯ

По результатам неразрушающего контроля составляется акт (см. приложение) в двух экземплярах, один из которых прилагается к паспорту. В паспорте записывается номер акта и дата проведения контроля, который экземпляр акта хранится в случае неразрушающего конт-
роля.

6. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

6.1. Дефектоскопия деталей должна производиться специально обученным персоналом, имеющим соответствующие удостоверения (адрес курсов: 425270, г. Лениногорск, ТАССР, ул. Агадуллина, 2, учебно-курсовая комбинация № "Союзнефтесортаватика").

6.2. При проведении работ по неразрушающему контролю дефектоскопист должен руководствоваться "Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей и правилами технической безопасности при эксплуатации электротрансформаторов, потребителей", согласованными с ВЦСПС 9 апреля 1969 г. утвержденными Госэнергоиздизом 12 апреля 1969 г., с добавлениями от 15 декабря 1971 г.

Дефектоскопист должны иметь квалификационную группу по электробезопасности не ниже второй.

6.3. Запрещается применять персонально-масляную смазку при контакте в приложении магнитном поле.

6.4. В соответствии с ГОСТ 21105-75 контролеры должны работать в хлопчатобумажных халатах, ковбойской сплошной, пепломочечной фетровых, наружных налокотниках, нарукавниках и быть обеспечены мазище, предохраняющими кожу от раздражения.

А К Т

Регистрационный № _____
г. _____

(наименование предприятия, на котором производилась проверка)

Настоящий акт составлен о проверке _____

в условиях _____ (указывается место проверки: буровая, мастерская, грубная база и т.д.)

Место дефектоскопии _____
Оператор-дефектоскопист _____Тип прибора _____ № прибора _____
Оператор-дефектоскопист _____ Удостоверение № _____Заводской (инвентарный) номер
проверяемого оборудования _____

Результаты проверки _____

Место записи _____

Начальник службы
недефектоскопного контроля _____

Оператор-дефектоскопист _____

Копии акта получили

(подпись) (Фамилия, Инициалы, Фамилия)

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Общие положения	3
2. Аппаратура и измерительный инструмент	4
3. Подготовка к контролю	5
4. Подготовка к магнитодорожковому контролю	7
5. Подготовка к контролю ультразвуковым методом	8
6. Порядок контроля	12
7. ИК элеваторов и штролов магнитодорожковым методом	12
8. ИК элеваторов и штролов ультразвуковым методом	13
9. Оформление результатов контроля	16
10. Техника безопасности	17
11. Приложение	18

НИИГнефть

Методика неразрушающего контроля
изогнутых и штрапов
Р. 39-12-960-К3

Редактор С.Ф.Пахомова

ЕУ 01241.Подп. в печ. 25/IV 1964. Формат 80х84 1/16. Бумага №1.
Усл. печ. л. 1,1. Уч.-изд. 1,1.
Чиган 1000 экз. Заказ

БССРСОВЫЙ научно-исследовательский институт разработки и эксплуатации нефте- и газовых месторождений труб. Курбышев, ул. Аврора, 110.

ГРАФИЧЕСКАЯ ТИПОГРАФИЯ им. Марии Куйбышев, ул. Чапаева, 60.

лом от первого контрольного дефекта, а конец с эхо-сигналом от второго контрольного дефекта. Зондирующий и донный импульсы должны быть вне зоны АСД.

3.25. Настраивает чувствительность АСД так, чтобы он срабатывал при значениях эх-сигналов от контрольных дефектов, приведенных в п. 3.22. Таким образом устанавливают чувствительность оценки при контроле штропов.

3.26. Проводят повторный поиск контрольных дефектов на стандартном образце штropa, отмечают путь санкирования (расстояние между ближней и дальней точками положения преобразователя) и при нормальном выявлении дефектов переходят к контролю.

4. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ

4.1. После очистки элеваторов и штропов их подвергают визуальному контролю невооруженным глазом и с помощью оптических средств, указанных в п. 2.1. При этом выявляют крупные трещины, задиры, остаточную деформацию, подрезы, следы намелса и т.д.

4.2. При обнаружении трещин или следов заварки трещин элеватор или штrop бракуют.

4.3. Далее при контроле элеватора измеряют значение износа торца под замок (мутту) трубы, при износе более 2 мм элеватор бракуют. Определяют износ проушины в местах соединения со штropом, и в случае, если эта величина превышала требования, заданные в условиях эксплуатации на данный тип элеватора, его бракуют.

Контроль остальных размеров элеватора проводят в соответствии с технической документацией на ремонт элеваторов.

Измерительный инструмент для контроля размеров и критерия оценки годности деталей элеваторов приводится в картах контроля на ремонт.

4.4. При контроле штропов измеряют длину каждого штropa комплекта. При разности длин, превышающей заданную в паспорте величину, комплект штропов бракуют. Далее измеряют износ штропов в местах посадки на крюк и на элеватор. Если износ превышает величину, указанную в паспорте, комплект штропов бракуют.

НК элеваторов и штропов магнитопороковым методом в соответствии с ГОСТ 21105-75 состоит из следующих операций:

4.5. Технология контроля магнитопороковым методом в соответ-

ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЯ К КОНТРОЛЮ;

- намагничивание;
- нанесение магнитного порошка или супензии;
- осмотр изделия;
- разбраковка;
- размагничивание.

4.6. Проверяют поверхности элеваторов и штропов очищают от грязи, смазки, окалины. В случае применения сухого порошка или водной супензии их обезвреживают.

4.7. Для лучшего распознавания дефектов рекомендуется проверять участки покрыть тонким слоем светлой быстро высыхающей краски; толщина слоя краски не должна превышать 0,1 мм.

4.8. Включение дефектоскопа и установка режимов его работы производятся в соответствии с инструкцией по эксплуатации.

4.9. НК элеваторов и штропов магнитопороковым методом проводят в прямомнном поле с применением П-образного электромагнита, входящего в комплект дефектоскопов ПМД-70 и МД-501.

Максимальная напряженность магнитного поля достигает значе-ния $16 \cdot 10^3$ A/m.

4.10. В связи с тем, что элеваторы и штропы значительно отличаются по размерам, НК ведут по участкам в зонах контроля, приведенных в табл. I и 2, переставляя переносной электромагнит таким образом, чтобы в контролируемой зоне не оставалось ненавстречаемого участка. Примеры расположения электромагнита показаны на рис. 3, 4, 5.

4.11. Намагничивание производится отдельными величинами тока на 0,1 - 0,5 с с перерывами 1 - 2 с между излучениями.

4.12. В процессе намагничивания на участок контроля (зона между полюсами электромагнита) наносят сухой магнитный порошок или водную магнитную супензию. При этом намагничивание должно продолжаться до полного стечения супензии.

4.13. Осмотр контролируемых поверхностей начиняется в прямомнном магнитном поле.

4.14. По настоящей методике обнаруживают трещины закрытым (шернирным) более 25 мм и глубиной около 250 мм, что соответствует условному уровню чувствительности В по ГОСТ 21105-75.

4.15. В случае обнаружения трещин в контролируемых зонах элеватор или комплект штропов бракуются.

4.16. При отбраковке необходимо учитывать, что магнитный по-рошок никогда оседает там, где в действительности нет дефекта. По-